



<u>职安警示</u> 被升降机机厢夹毙

- 1. 意外日期: 2017年11月
- 2. 意外地点: 一幢住宅楼宇
- 3. 意外摘要:

一名工人在一幢住宅大厦地下大堂升降机进出口处进行升降 机保养工程时,被一部下降中的升降机撞倒并夹于升降机与 地面之间。该工人身体严重受伤,及后去世。

4. 给承建商/雇主的职安警示:

为确保于工作地点从事升降机保养工程的工人/雇员的安全, 承建商/雇主须提供及维持一个安全工作系统,该系统应包括,但不限于以下各项:

- 委任合资格人士就升降机保养工程进行针对性的风险评估, 在充分考虑所要进行工程的性质(包括升降机的测试工作)、 工作的位置及升降机机厢可能运行的范围后,找出所有相关 的潜在危害;
- 根据风险评估的结果,制定符合相关工作守则、业界指引、 认可的国际标准及升降机制造商的规格/指示的安全施工 方案及程序;
- 实施工作许可证制度,以确保任何工人/雇员进入升降机槽/ 槽底工作前,所有与升降机保养工作相关的危害已被消除, 包括采取下列针对防止升降机机厢意外运行的预防措施:
 - ▶ 在开始任何工作前,须适当地测试升降机机厢顶的控制台和所有升降机槽/槽底内的安全装置,包括紧急停机掣及手动控制模式掣,确定该等装置有效及运作良好。





- ▶ 如有任何工人需要由最低楼层进入升降机槽底工作,在 工人进入槽底前,必须启动该楼层近升降机门的紧急掣 或机厢顶的停机装置;
- 关掉升降机的主要电源、加上标记并锁好;
- ▶ 于升降机槽底的进出口及机房张贴警告告示,显示工人 正在升降机槽底内进行工作;
- ▶ 提供足够及合适的通讯方法/设备,例如流动电话或无 线对讲机予升降机工程的所有工作单位,以维持有效沟 通:
- 确保升降机工作获完善安排和协调,以避免不相容的活动同时进行;
- 确保升降机工作由具备相关实质训练及实际经验的合资格 人员直接监督下安全地进行;
- 确保只雇用具备足够知识、技能及经验的工人/雇员进行升降机工作:
- 向进行升降机工作的所有工人/雇员、督导人员及相关人士 提供所需的安全资料、指导及训練;
- 确保进行升降机工作的所有工人/雇员、督导人员及相关人士熟悉有关的安全施工程序及须采取的安全措施,并明白其职务和责任:以及
- 制定及实施有效的监督及管理制度,以确保上述所有的安全措施得以严格遵从。





5. 参考资料:

- 《安全工作系统》1
- 《风险评估五部曲》1
- 《资料、指导及训练 5 部曲》1
- 《工作安全守则 (升降机及自动梯)》¹
- 《升降机安装、保养及维修工作致命意外个案集》1
- 《升降机工程及自动梯工程实务守则》 机电工程署 1
- <u>《升降机槽工程安全指引:第3卷一整段樓宇占用期间》</u>建 造业议会¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后,尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施,以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引,不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料,按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害,劳工处概不负责。

注:本职安警示的内容并非详尽无遗,日后如有更多相关资料,会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件