



职安警示

从金属檐篷堕下

1. 意外日期： 2025 年 5 月

2. 意外地点： 一幢住宅房屋

3. 意外摘要：

一名工人于一幢住宅房屋安装金属檐篷时，从檐篷顶堕下约 2.8 米。他于同日在医院内被证实死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在工作时从高处堕下，承建商 / 雇主应提供及维持以下预防措施：

- 提供及确保工人正确使用合适工作平台进行不能在地面上或从地面处或从永久性构筑物的某部分安全地进行的工作；
- 确保每一工作平台须受到：(i) 配备合适的防护栏，其中中间防护栏的高度介于 450 毫米至 600 毫米之间，顶部防护栏的高度介于 900 毫米至 1150 毫米之间；及(ii) 在平台上设置高度不少于 200 毫米的底护板或其他同类屏障的保护；
- 确保每一工作平台须以夹板或木板铺密；夹板或木板须稳固及平坦地搁在其支持物上；
- 确保所有邻近危险边缘均妥为围封；
- 若提供适当的工作平台，或在危险边缘设置防护不是合理切实可行的，须安装防堕系统（或类似系统），并向每名相



关工人提供适当的安全吊带,及确保工人于工作期间把安全吊带持续及正确地系于适当的系稳系统;

- 在每个工作地点提供及维持适当和足够的安全进出口;
- 为工人提供适当并附设帽带的安全帽,并确保他们在建筑地盘内适当地配戴;
- 在充分考虑高处工作安全后,制定及实施一个檐蓬安装工作的安全工作系统,包括有效的监察及控制制度;以及
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练,并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹:

- [《高处工作安全概览》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)
- [《高处工作意外致命个案集》](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。