



职安警示

在进行火焰切割工作期间从楼梯平台堕下

1. 意外日期： 2025 年 7 月
2. 意外地点： 一个金属抛光工场
3. 意外摘要：

一名工人在一个金属抛光工场内，在两层高金属货柜的金属楼梯平台上进行火焰切割时，该楼梯及其平台突然倒塌，导致该名工人从约 2.8 米高处堕下至地面。他于同日在医院内被证实死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在进行金属结构物拆卸工作时从高处堕下，承建商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括以下预防措施：

- 确保在进行拆卸工作前已为金属结构物提供必要的支撑，以防止该结构物的任何部分意外分离、倒塌或损坏；
- 确保正确使用合适工作平台进行不能在地面上或从地面处或从有适当防堕系统的永久性构筑物安全地进行的拆卸工作；
- 确保每一工作平台须受到：(i)合适的防护栏，其中中间防护栏的高度介于 450 毫米至 600 毫米之间，顶部防护栏的高度介于 900 毫米至 1150 毫米之间；及(ii)高度不少于 200 毫米的底护板或其他同类屏障的保护；



- 确保每一工作平台须以夹板或木板铺密；夹板或木板须稳固及平坦地搁在其支持物上；
- 若提供适当的工作平台不是合理切实可行的，须安装防堕系统（或类似系统），并向每名相关工人提供适当的安全吊带，及确保工人于工作期间把安全吊带持续及正确地系于适当的系稳系统；
- 在每个工作地点提供及维持适当和足够的安全进出口；
- 为每名工人提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们适当地配戴；
- 在充分考虑高处工作安全后，制定及实施一个金属结构物拆卸工作的有效监察及控制制度；以及
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹:

- [《高处工作安全概览》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。