



## 职安警示

### 从楼层孔洞堕下

1. 意外日期： 2023 年 3 月
2. 意外地点： 一栋拆卸中的住宅大厦
3. 意外摘要：

一名管工在一栋拆卸中的住宅大厦 3 楼工作时，从一个没有设置防护的楼层孔洞堕下约 9 米至地下高层楼层。他被送往医院接受治疗并于 15 日后离世。

4. 给承建商／僱主的职安警示：

为防止任何工人／雇员从高处堕下，在有孔洞的危险地方或其附近从事任何工作的承建商／雇主应提供及维持一个安全的工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害(例如拆卸工程)，尤其针对那些可引致工人／雇员堕下的危险地方；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及安全指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序，以减低工人／雇员面对的风险，如堕下的危害；
- 确保有关工作可从安全的地方进行及避免工人／雇员在任何可从高处堕下的危险地方或其附近进行工作；



- 于可引致任何人堕下而又未设防护的孔洞，架设适当护栏或覆盖物；
- 确保设置于孔洞之护栏的高度，就最高的一条护栏而言，其高度不得低于900毫米，亦不得高于1150毫米；而中间的一条护栏，其高度不得低于450毫米，亦不得高于600毫米。另外，底护板或其他同类屏障的高度不得低于200毫米；
- 确保每一为楼层孔洞而设置的覆盖物，其构造须能保持防止人、物料及物品堕下；并须以粗体字清晰地标明，以显示其用途，或稳固地固定于适当位置；
- 如不能避免在危险地方或其附近进行工作，须向每名工人 / 雇员提供合适的安全吊带，确保他们在工作期间把身上的安全吊带持续系于适当及稳固的系稳系统，并采取所有合理步骤以确保每名工人 / 雇员正确使用有关安全设备；
- 向所有相关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉工作环境、安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》<sup>1</sup>](#)

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件



- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》<sup>1</sup>](#)
  - [《高处工作意外致命个案集》<sup>1</sup>](#)
  - [《高处工作安全概览》<sup>1</sup>](#)
- .....

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。