



职安警示

被倒塌的金属升降机槽工作平台压毙


1. 意外日期： 2022 年 5 月
2. 意外地点： 一个建筑地盘
3. 意外摘要：

一名工人使用火焰切割工具拆卸一个金属升降机槽工作平台期间，在拆卸中的工作平台的部件突然倒塌并压向他。结果该名工人被压毙。

4. 给承建商／僱主的职安警示：

为防止任何工人／雇员在地盘内遭拆卸中的任何临时构筑物或其部分击中，有关的承建商／僱主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，找出所有与拆卸工作有关的潜在危害，尤其针对正在拆卸中的临时构筑物或其部分倒塌的危害，并充分考虑其工作性质、工作环境及将被拆卸的临时构筑物的状况所涉及的影响；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 为即将被拆卸的临时构筑物及其邻近构筑物（按需要）提供必要的支撑，以防止它们在施工期间意外分离、倒塌或损坏；
- 在合理切实可行范围内围封有关施工区域，及展示适当的警

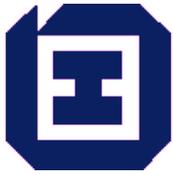

告告示，并采取控制措施以防止未获授权人士进入该围封区域；

- 确保没有工人／雇员在拆卸中的临时构筑物或其任何部分的底部工作、经过或停留；
- 确保该工作由曾受足够训练及具足够经验的工人，并在合格的人的直接监督下才可进行。该合格的人应该具备足够的技术知识，并能够阅读理解该工作的图纸、风险评估报告及施工方案；
- 当有气体焊接及火焰切割工作进行时，确保有关工作只由持有相关有效证书的人士进行；
- 为所有有关工人／雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练五部曲》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。